

# Calipretto-S System No. 1122 1000

## Montageanleitung:

Oberen Einsatz durch Drehen nach links entfernen. Nullpunktjustierung durch Drehen des Schutzglases.

## Assembly instructions:

Remove the upper insert by turning it to the left. Adjustment to zero by turning the protection glass.

## Instruction de montage:

Enlever la partie supér. en tournant vers la gauche. Réajustement au point zéro en tournant le verre de protection.

## Istruzioni per il montaggio:

Togliere l'inserto superiore girando a sinistra. L'aggiustaggio al punto zero girando il vetro di protezione.

## Instrucciones de montaje:


Quitar la parte superior girando a la izquierda. Reajustamiento a la posición cero girando el vidrio de protección.

## Инструкция по монтажу:


Удалить верхнюю насадку путем вращения влево. Настройка нулевой точки путем вращения защитного стекла.

## 組立方法:


上部のインサートを左に回して外します。ゼロ設定はガラス面を回して行います。

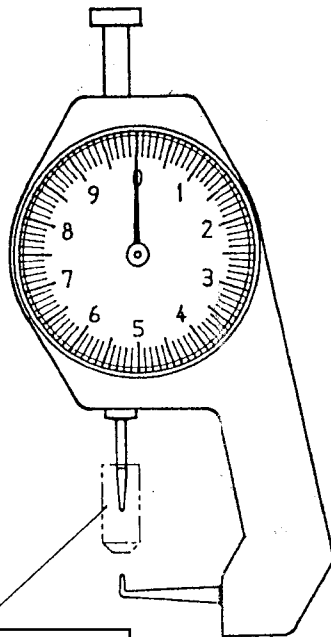

Justierhülse  
Adjusting sleeve  
Gaine d'ajustement  
Bussola per l'aggiustaggio  
Casquillo de ajuste  
Настроечная втулка  
調整用スリーブ

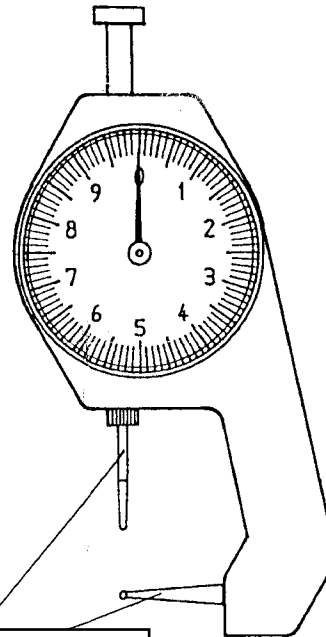

Sonderspitzensatz  
Set of special measuring tips  
Set de pointes  
Punte speciale per calibrare  
Juego de puntas calibradoras  
Набор специальных насадок  
測定チップのセット

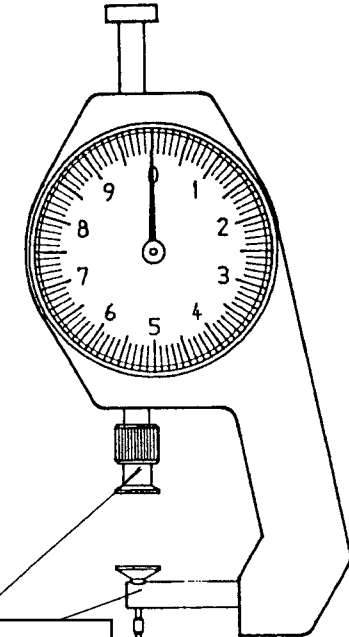

Messteller  
Measuring plate  
Tableau de mesure  
Piatto di misura  
Platillo calibrador  
Измерительная пластинка  
測定用プレート

Anderungen vorbehalten / Specifications are subject to change / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Возможны изменения / 仕様は変更される場合があります

Renfert GmbH • Industriegebiet • 78247 Hilzingen / Germany  
Tel. +49 7731 8208-0 • Fax +49 7731 8208-70 • info@renfert.com • www.renfert.com

**Renfert**